

ГОСГОРТЕХНАДЗОР РОССИИ

*Утверждены
постановлением
Госгортехнадзора России
от 5.03.98 № 11*

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

РД 10-210-98

**С ИЗМЕНЕНИЕМ №1
РДИ 10-363(210)-00**



Москва НПО ОБТ 2000

Методические указания разработаны Госгортехнадзором России, АООТ НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова, ЗАО "ДИЭКС".

1. Общие положения

1.1. Настоящие Методические указания определяют порядок проведения технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов, на которые распространяются "Правила устройства и безопасной

эксплуатации паровых и водогрейных котлов", утвержденные Госгортехнадзором России 28.05.93 (далее по тексту - Правила).

1.2. Методические указания разработаны в развитие требований ст. 10.2.20 Правил.

1.3. Целью технического освидетельствования является определение технического состояния металлоконструкций котла для обеспечения его надежной и безопасной эксплуатации.

1.4. Техническому освидетельствованию подлежат:

несущие элементы каркаса и потолочного перекрытия, обеспечивающие прочность и жесткость конструкции (колонны, ригели, связи, хребтовые балки, обвязочные балки потолочного перекрытия);

ответственные расчетные элементы, повреждение одного из которых может вызвать аварийную ситуацию;

другие расчетные элементы, повреждения одного из которых не отражаются на безопасной эксплуатации котла в целом; пояса жесткости, элементы обшивки и бункера, фасонки ферм.

В котлах без несущего каркаса (самоопорных) техническому освидетельствованию подлежат опорные узлы поверхностей нагрева, коллекторов и барабанов.

(Измененная редакция, Изм. №1).

1.5. Сменный (обслуживающий) персонал котла обязан отмечать в сменном журнале или журнале дефектов и неполадок все обнаруженные повреждения металлоконструкций и обмуровки котла.

1.6. Владельцем котла должны быть приняты меры для устранения выявленных повреждений металлоконструкций и причин воздействия высоких температур на металлоконструкции котла. Владелец котла обязан самостоятельно устранять повреждения помостов, настилов, лестниц, кронштейнов и ограждений площадок, второстепенных и нерасчетных элементов металлоконструкций.

Примечание. Температура наружных поверхностей металлоконструкций на работающем котле не должна превышать значений, обусловленных Правилами и [проектной документацией](#).

1.7. Техническое освидетельствование металлоконструкций котла проводится:

первичное - до пуска котла в работу после монтажа;

периодически - не реже одного раза в восемь лет одновременно с освидетельствованием элементов котла, работающих под давлением;

внеочередное:

внеочередное:

по истечении нормативного (назначенного) срока службы котла при его техническом диагностировании;

при проведении реконструкции котла;

в случаях взрывов (хлопков) в топке и (или) газоходах;

после аварии в результате воздействия высоких температур на металлоконструкции вследствие неисправности обмуровки или при пожаре;

после землетрясений и других стихийных бедствий.

(Измененная редакция, Изм. №1).

1.7.1. Основным и одновременно обязательным видом контроля при проведении технического освидетельствования является визуальный наружный осмотр элементов металлоконструкций котла. Другие виды контроля, и в первую очередь измерительный контроль, выполняются в случаях, если при визуальной оценке выявлены отклонения (от проекта) в форме

или размерах элементов металлоконструкций, если обнаружены повреждения в основном металле или (и) сварных соединениях, а также при выявлении участков металлоконструкций, претерпевших длительное воздействие высоких температур.

1.7.2. Металлоконструкция котла считается пригодной к дальнейшей эксплуатации, если по результатам технического освидетельствования подтверждается, что состояние основных элементов и сварных соединений каркаса удовлетворяет требованиям действующих в этой части нормативно-технических документов и настоящим Методическим указаниям.

(Измененная редакция, Изм. №1).

1.8. Техническое освидетельствование металлоконструкций проводится организацией, имеющей лицензию Госгортехнадзора России на проведение технического освидетельствования котлов. Эта организация несет ответственность за качество выполнения работ по техническому освидетельствованию.

На тепловых электростанциях техническое освидетельствование металлоконструкций котлов выполняется энергоремонтными предприятиями и (или) службами (лабораториями) металлов электростанций или энергосистем (АО-энерго), имеющими соответствующую лицензию Госгортехнадзора России.

(Измененная редакция, Изм. №1).

1.9. О предстоящем освидетельствовании владелец котла обязан уведомить организацию, имеющую лицензию Госгортехнадзора России на проведение технических освидетельствований, не позднее чем за 5 дней до его проведения.

1.10. Перечень нормативно-технической документации по техническому освидетельствованию и диагностированию приведен в приложении 4.

2. Требования к организации работ, исполнителям, средствам и объекту технического освидетельствования



2.1. Организация работ по техническому освидетельствованию металлоконструкций, а также обеспечение безопасности персонала возлагаются на владельца котла.

2.2. Специалисты организации, проводящей освидетельствование металлоконструкций котлов, должны быть обучены, пройти проверку знаний "Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов", настоящих Методических указаний, а также норм и инструкций в порядке, установленном Госгортехнадзором России.

Специалисты, выполняющие работы по неразрушающему контролю при техническом освидетельствовании металлоконструкций котлов, должны быть аттестованы в соответствии с "Правилами аттестации специалистов по неразрушающему контролю" и иметь квалификационный уровень не ниже второго.

2.3. Аппаратура и средства, применяемые для контроля диагностических параметров при техническом освидетельствовании, должны позволять надежно выявлять недопустимые дефекты.

Не допускается применение аппаратуры, подлежащей госпроверке и не прошедшей ее.

2.3.1. Чувствительность аппаратуры неразрушающего контроля должна обеспечивать уверенное выявление дефектов, размер которых составляет половину от предельно допустимых.

2.3.2. При измерении прогиба и других линейных размеров должны использоваться стандартные и специальные методы и приборы измерения, позволяющие получить точность не менее 1 мм; при замерах толщины стенки - точность не менее 0,1 мм.

2.3.3. Определение механических свойств металла и сварных соединений должно проводиться в соответствии с требованиями стандартов на эти виды испытаний.

2.4. Паровой или водогрейный котел, подлежащий техническому освидетельствованию, должен быть выведен из работы и охлажден.

2.5. Периодическое и досрочное техническое освидетельствование металлоконструкций котлов с накаркасной обмуровкой проводится при демонтированной обмуровке в наиболее теплонапряженных местах.

2.6. При периодическом или досрочном техническом освидетельствовании специалист, проводящий освидетельствование, имеет право потребовать вскрытия башмаков колонн и удаления обмуровки. Необходимость выполнения указанных работ определяется в зависимости от технического состояния металлоконструкций и результатов предыдущего освидетельствования или технического диагностирования.

2.7. Поверхности металлоконструкций котла, подлежащие техническому освидетельствованию, должны быть очищены от загрязнений. Качество подготовки поверхностей определяется требованиями применяемого метода контроля.

2.8. На выполненные при техническом освидетельствовании работы организация, их проводившая, составляет первичную документацию (акты, протоколы, заключения и т.п.), на основании которой оформляется заключение о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации котла.

Первичная документация хранится в архиве организации, проводившей освидетельствование металлоконструкций котла.

3. Алгоритм оценки технического состояния

3.1. Алгоритм оценки технического состояния металлоконструкций котлов предусматривает содержание и последовательность проведения работ в целях:

установления возможности безопасной эксплуатации;

определения ресурса безопасной эксплуатации в случае обнаружения неустраняемых дефектов;

установления возможности и условий дальнейшей эксплуатации после аварии или стихийных бедствий.

3.2. Алгоритм оценки технического состояния металлоконструкций котлов при их техническом освидетельствовании включает в себя:

ознакомление с технической документацией и анализ конструктивных особенностей металлоконструкций котла;

анализ условий эксплуатации и составление плана (программы) работ по техническому освидетельствованию;

наружный осмотр, измерения и контроль элементов металлоконструкций;

оценку технического состояния металлоконструкций по комплексу диагностических параметров и при необходимости расчет на прочность;

составление заключения.

(Измененная редакция, Изм. №1).

3.3. Измерения и контроль состояния металла элементов металлоконструкций проводят только в случае выявления их повреждений при наружном осмотре.

3.4. В котлах с накаркасной обмуровкой и установленными щитами обшивки внешними признаками повреждения недоступных для осмотра элементов каркаса являются:

разрушения обмуровки, дефекты наружных поверхностей элементов каркаса и щитов обшивки;

остаточная деформация и явления местной потери устойчивости (выпучины и впадины на листах обшивки и вертикальных стенках элементов каркаса и искривление продольной оси элемента);

трещины и разрывы по основному металлу и сварным швам;

коррозионный износ и следы перегрева металла.

При отсутствии указанных повреждений демонтаж обмуровки при проведении технического освидетельствования не производить.

(Измененная редакция, Изм. №1).

4. Ознакомление с технической документацией, анализ конструктивных особенностей металлоконструкций котла и условий эксплуатации

4.1. При первичном техническом освидетельствовании необходимо ознакомиться с особенностями конструкции каркаса котла, приемо-сдаточными документами, на выполненные фундаментные, скрытые и монтажные работы, монтажным формуляром, объемами и методами выполнения работ по исправлению допущенных при монтаже дефектов.

4.2. При периодических и досрочных технических освидетельствованиях следует ознакомиться с ранее сделанными записями в [паспорте котла](#) и ремонтном журнале, проверить соблюдение требований нормативно-технических документов при ремонтных, восстановительных или реконструктивных работах (примененные основные и сварочные материалы, технология выполнения и [контроль качества](#) работ; и др.).

4.2.1. На конструктивной схеме металлоконструкций котла отмечают элементы (участки), которые в результате особенностей конструктивного исполнения представляются наиболее предрасположенными к разрушению.

4.2.2. По данным эксплуатационной документации определяют длительность эксплуатации элементов металлоконструкций в аномальных условиях, тщательно анализируют обстоятельства и причины аварийных остановов и определяют участки конструкции, которые могли подвергнуться негативному воздействию. Эти участки также отмечают, на конструктивной схеме металлоконструкций.

4.2.3. По записям в ремонтном журнале на конструктивной схеме металлоконструкций котла отмечают элементы (участки), подвергнутые ремонту с применением [сварки](#).

4.2.4. На основе анализа ремонтной документации уточняют представления о наиболее слабых участках конструкции, об интенсивности развития дефектов и определяют узлы и элементы металлоконструкций, требующие повышенного внимания при наружном осмотре.

С учетом этих данных разрабатывают план (программу) технического освидетельствования металлоконструкций котла.

(Измененная редакция, Изм. №1).

5. Наружный осмотр, измерения и контроль

5.1. При первичном техническом освидетельствовании наружным осмотром проверяется соответствие металлических конструкций котла проектной документации и представленным при регистрации документам, а также отсутствие (или наличие) повреждений каркаса и его элементов.

5.2. При периодических и внеочередных освидетельствованиях наружным осмотром устанавливается исправность металлоконструкций котла, возможность и условия их дальнейшей эксплуатации.

5.2.1. При реконструкции котлов наружный осмотр проводится в два этапа:

до начала работ по реконструкции котла - в целях определения технического состояния существующих металлоконструкций и выявления необходимого объема дополнительных восстановительных работ для возможности проведения реконструкции котла;

после окончания реконструкции - как при первичном техническом освидетельствовании.

(Измененная редакция, Изм. №1).

5.3. При наружном осмотре металлоконструкций котла (особенно элементов, подвергавшихся воздействию высоких температур) должно быть обращено внимание на выявление возможных нарушений геометрии по сечению и длине элементов, трещин и разрывов по основному металлу и сварным швам, следов коррозии и окалинообразования.

5.3.1. В случае выявления при наружном осмотре на двух и более колоннах значений отклонений продольных осей от вертикали, превышающих нормируемые показатели, рекомендуется произвести геодезическую съемку каркаса.

5.3.2. В котлах без несущего каркаса (самоопорных) наружный осмотр опорных узлов проводится в случае выявления отклонений от проектных значений уклонов горизонтальных осей опорных коллекторов и барабанов, а также в случае несоответствия перемещений котла проектным значениям.

(Измененная редакция, Изм. №1).

5.4. Наружный осмотр рекомендуется начинать с потолочного перекрытия, далее осматривать металлоконструкции котла по ярусам сверху вниз в следующей последовательности.

5.4.1. Обследование элементов потолочного перекрытия.

При обследовании хребтовых балок прежде всего следует обратить внимание на явления местной потери устойчивости (выпучины и впадины в стенке балки, деформацию поперечных ребер и полок балки), коррозионный износ нижней полки и нижней части стенки балки (при подогреве балки), деформацию продольной оси балки в горизонтальной и вертикальной плоскостях, закручивание балки при одностороннем приложении нагрузки.

В обвязочных и перекрестных балках, находящихся в зоне повышенных температур, следует обратить внимание на коррозионный износ, особенно с внутренней стороны обвязочных балок.

В местах приложения сосредоточенных сил (узлы опирания подвесок, места расположения опор барабанов), необходимо проверить состояние опорных поверхностей и обратить внимание на возможную местную потерю устойчивости вертикальных стенок.

Необходимо также проверить целостность узлов соединения элементов между собой, особенно при обнаружении искривления продольной оси элементов потолочного перекрытия.

5.4.2. Обследование колонн, ригелей, связей и поясов жесткости.

В указанных элементах следует обратить внимание на возможное искривление продольной оси из плоскости наружу от котла и проверить целостность узлов соединения элементов.

При наличии накаркасной обмуровки нужно проверить внутренние полки колонн и ригелей, которые могут быть подвергнуты сильному коррозионному износу, вплоть до полного разрушения.

Аналогичным образом проверяются второстепенные стойки и балки каркаса, несущие щиты накаркасной обмуровки.

Башмаки колонн необходимо проверить (очистить от бетона, включая опорную плиту) в следующих случаях:

при выявлении сильных следов коррозии на стволе колонны вблизи опорной части;

при наличии канав для стока воды вблизи опорных узлов колонн;

при постоянном наличии воды (лужи, мокрая зола и т.п.) в районе опорных узлов колонн.

5.4.3. Обследование каркаса после взрыва в топке или газоходе котла.

Особое внимание следует обратить на целостность опорных узлов колонн и узлов их соединения с горизонтальными элементами каркаса, в том числе с обвязочными балками потолочного перекрытия.

Далее проверяется целостность узлов соединения наклонных связей между собой и с колоннами каркаса.

Необходимо обратить внимание на деформацию продольных осей элементов каркаса: для горизонтальных элементов изогнутая ось обычно представляет плавную пологую кривую, на оси колонн возможно образование точек перегиба.

5.4.4. Обследование монтажных соединений элементов каркаса, выполненных на высокопрочных болтах.

Особое внимание обратить на просвет между фланцами соединяемых элементов или фланцем и полкой колонны.

(Измененная редакция, Изм. №1).

5.5. При наружном осмотре необходимо учитывать, что передача на каркас увеличенных нерасчетных нагрузок может привести к деформации отдельных элементов и всего каркаса в целом. Перегрузка может возникнуть, например, при увеличении нагрузок на площадки обслуживания по сравнению с нормативным значением 2,5 кПа (250 кгс/м²) или при передаче на каркас каких-либо дополнительных нагрузок.

5.6. Исследования по определению состояния металла проводятся для основных несущих элементов каркаса и поясов жесткости в случаях обнаружения остаточной деформации, превышающей допустимые значения, коррозионного и эрозионного износа и длительного воздействия высоких температур.

Объем исследований и места вырезок образцов определяет организация, проводящая освидетельствование. Исследования состояния металла проводятся по следующим направлениям.

5.6.1. *Магнитно-порошковую дефектоскопию* выполняют в местах коррозионного или эрозионного износа для выявления возможных трещин, а также в местах максимальных остаточных деформаций элементов металлоконструкций.

5.6.2. *Ультразвуковые или магнитные толщиномеры* применяют для определения степени износа элементов металлоконструкций котла, а также для определения их остаточной толщины.

5.6.3. *Измерение твердости металла* выполняют для косвенной оценки характеристик механических свойств металла и сварочных соединений.

5.6.4. *Испытание на разрыв* образцов, изготовленных из вырезок металла на элементах металлоконструкций котла, проводят для определения фактических характеристик механических свойств металла.

5.6.5. *Исследования микроструктуры металла* проводят для установления происшедших в результате воздействия высоких температур структурных изменений и негативного их влияния на несущую способность элементов металлоконструкций.

5.7. В случае выявления нарушений геометрии формы основных несущих элементов каркаса и поясов жесткости должен быть составлен формуляр деформаций, фиксирующий отклонения продольной оси элемента от проектного положения в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

5.8. При выявлении нарушений геометрии каркаса без видимых внешних причин необходимо провести нивелировку фундаментов и ознакомиться с результатами замеров осадки фундаментов под опорами каркаса за прошедшие годы.

6. Оценка технического состояния металлоконструкций котлов

6.1. Основанием для оценки технического состояния металлоконструкций котлов являются:

наличие в металле, неразъемных и разъемных соединениях дефектов, возникших при изготовлении, монтаже, ремонте, реконструкции или эксплуатации, развитие которых может привести к разрушению элементов металлоконструкций котла;

изменения геометрических размеров и формы элементов (в результате пластической деформации, коррозионного и эрозионного износа и т.д.) по отношению к первоначальным, вызывающие превышение действующих в материале напряжений над расчетными;

изменения структуры и механических свойств металла в результате воздействия высоких температур, которые могут привести к снижению конструктивной прочности элементов металлоконструкций котла;

изменение прочностных и жесткостных характеристик всей конструкции (в результате нерасчетных воздействий типа взрыва в топке или газоходе котла, высоких температур вследствие разрушения обмуровки или при пожаре и т.п.).

6.2. Нормируемые показатели для оценки технического состояния каркаса, потолочного перекрытия и поясов жесткости котла приведены ниже.

6.2.1. Отклонения от вертикали каркаса котла не должны превышать по колоннам в горизонтальном направлении на высоте от обреза фундамента и поэтажно следующих значений:

для котлов производительностью до 800 т/ч и высотой каркаса менее 50 м - $H/400$, где H - высота от обреза фундамента или высота этажа;



для всех остальных котлов - $H/500$.

6.2.2. Просадка одного конца горизонтального несущего элемента относительно другого не должна превышать значения $0,003 L$, где L - длина элемента.

6.2.3. Просадка фундамента под опорами каркаса не должна превышать $0,001 L$, где L - расстояние между колоннами по горизонтали.

6.2.4. Относительные прогибы элементов каркаса не должны превышать:

1/370 - для хребтовых балок и ригелей потолочного перекрытия; ригелей, несущих барабаны котла, при двухопорной конструкции;

1/270 - для ригелей и балок водяного экономайзера; ригелей рам, несущих обмуровку, в вертикальном направлении; для поясов жесткости топки и конвективной шахты;

1/230 - для второстепенных балок потолочного перекрытия; ригелей рам, несущих обмуровку, в горизонтальном направлении;

1/180 - для ригелей рам, не несущих обмуровки; ригелей и балок трубчатых воздухоподогревателей.

6.2.5. Допускаемое утонение металла определяется из соотношения

$$W = 0,9 W_{np},$$

где W - момент сопротивления реального сечения элемента;

W_{np} - момент сопротивления проектного сечения элемента.

При толщине стенки прокатного профиля до 10 мм утонение стенки более 1 мм не допускается.

6.2.6. Выпучивание стенки несущих балок с вертикальными ребрами жесткости (высота стенки H) не должно превышать значения $0,006H$; то же без вертикальных ребер жесткости - $0,003H$.

6.2.7. Винтообразность цельных или составных сварных несущих элементов, измеряемая по отвесу, не должна превышать:

при высоте сечения не более 3 м - $0,001 L$, но не более 10 мм;

при высоте сечения более 3 м - $0,0012 L$, но не более 12 мм, где L - длина элемента.

6.2.8. Для подвесных котельных агрегатов, опирающихся на каркас здания, горизонтальные перемещения (в продольном и поперечном направлениях конструкций здания) на уровне потолочного перекрытия не должны превышать $1/700$ значения длины колонны; прогиб хребтовых балок не должен превышать $0,002$ значения длины пролета; просадка одного конца хребтовой балки относительно другого не должна превышать $0,003$ значения длины балки.

6.2.9. В монтажных соединениях, выполненных на высокопрочных болтах, просвет между фланцами или фланцем и полкой колонны по линии стенок и полок профиля не должен превышать $0,2$ мм; то же по краям фланцев толщиной не более 25 мм - $0,6$; толщиной 25 мм и более - $1,0$.

Щуп толщиной $0,1$ мм не должен проникать в зону радиусом 40 мм от оси болта.

Выступающая над гайкой часть болта должна содержать не менее двух ниток резьбы.

(Измененная редакция, Изм. №1).

6.3. Для каркасов и металлоконструкций котлов, поврежденных в результате нерасчетных воздействий и (или) имеющих деформацию несущих и (или) расчетных элементов, превышающую нормируемые показатели (см. пп. 6.1 и 6.2), должны быть выполнены расчеты на прочность.

Примечание. Расчеты на прочность выполняются специализированной (головной) организацией АООТ НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова или должны быть с ней согласованы (см. приложение 3).

7. Рекомендации по оформлению результатов технического освидетельствования металлоконструкций котлов

7.1. Результаты технического освидетельствования металлоконструкций котла оформляются в виде Заключения, которое составляет организация, его проводившая.

В Заключении должен содержаться вывод о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации котла; при выявлении отклонений нормируемых показателей сверх допустимых значений дополнительно должна быть определена необходимость технического диагностирования элементов, работающих под давлением.

К Заключению прилагаются:

ведомость повреждений с указанием обнаруженных поврежденных элементов, характера и места расположения дефекта;

формуляр деформаций, включающий схемы расположения поврежденных элементов и эпюры деформаций продольной оси элемента в двух взаимно перпендикулярных плоскостях;

результаты лабораторного исследования состояния металла;

результаты расчета на прочность и перечень мероприятий по восстановлению несущей способности каркаса (при наличии отступлений от допустимых норм по настоящим Методическим указаниям).

Заключение прилагается к паспорту котла.

Для котлов, отработавших нормативный (назначенный) срок службы, заключение по результатам технического освидетельствования металлоконструкций котлов может быть совмещено с заключением по результатам технического диагностирования и продлению срока службы котла.

Примечания. 1. В приложениях 1 и 2 приведены формы ведомости повреждений и формуляра деформаций.

2. При составлении Заключения в затруднительных случаях рекомендуется обращаться в АООТ НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова.

7.2. При проведении внеочередного освидетельствования должна быть указана причина, вызвавшая необходимость в таком освидетельствовании.

7.3. Результаты технического освидетельствования должны записываться в паспорт котла лицом, производящим освидетельствование, с указанием разрешенных параметров работы и сроков следующих освидетельствований.

7.4. Если в результате технического освидетельствования возникает необходимость в запрещении эксплуатации объекта или снижении параметров эксплуатации, в паспорте должна быть сделана соответствующая мотивированная запись.


7.5. Пуск объекта в работу после технического освидетельствования производится по письменному распоряжению владельца котла.

Приложение 1

(образец заполнения)

Ведомость повреждений каркаса котла (указывается тип котла, место установки, стационарный номер)

| Наименование элемента | <u>Вид сечения</u> | Состав сечения | Место повреждения, характер повреждения и его протяженность | Примечание |
|-----------------------|--------------------|----------------|---|------------|
| Колонна К-1 пр. | H | 1 - 12 ´ 640 | Отметка: 24.500 | |
| | | 2 - 30 ´ 300 | Местная потеря устойчивости обеих полок со стороны котла; выпучины на стенке колонны наружу от котла, | |

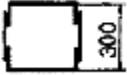
| Наименование элемента | <u>Вид сечения</u> | Состав сечения | Место повреждения, характер повреждения и его протяженность | Примечание |
|---|---|------------------------|--|------------|
| | | | максимальная выпуклость 12 мм; протяженность от отм. 24.500: +400 минус 300; | |
| Балка БП-2 |  | 2 - № 30 2-20 ´ 260 | Общая деформация всей балки (см. схему деформаций); макс. стрела прогиба 170 мм; на расстоянии 3000 мм от лев. боковой стены каркаса местная потеря устойчивости всего сечения; протяженность 400 мм | |
| Узел соединения хребтовой балки с колонной К-2л | | | Разрушен узел соединения, хребтовая балка в узле соединения просела на 150 мм, оголовок колонны деформирован (см. схему деформаций колонны К-2л и ХБ-1). | |

Приложение 2


(образец заполнения)

Формуляр деформаций каркаса котла (указывается тип котла, место установки, стационарный номер)


Схема расположения колонн каркаса

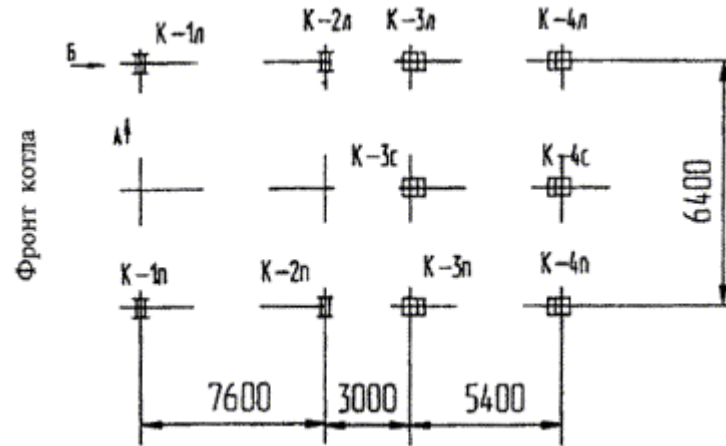

Эпюра деформаций оси колонны К-1л

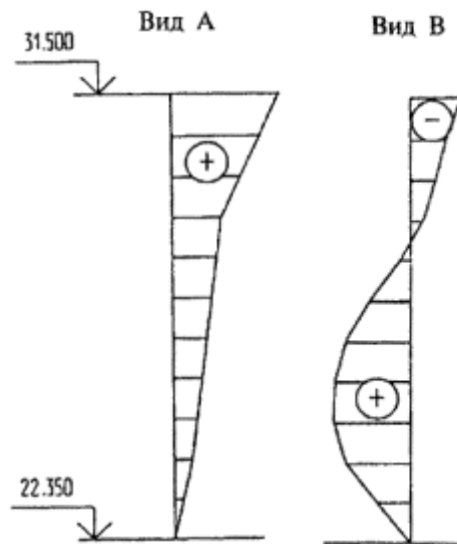

| координата замера | величина деформации |
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|

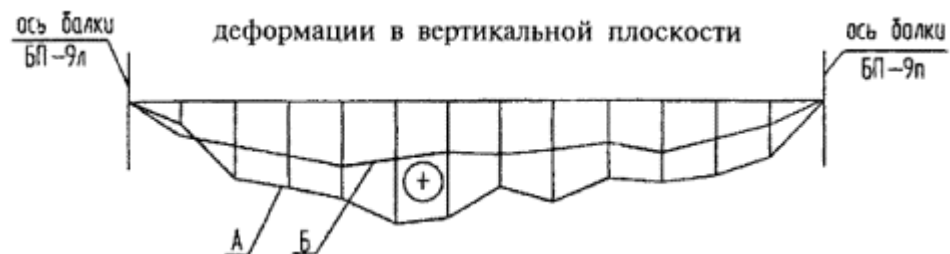

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| координата замера | | | | | | | | | | |
| величина деформации | | | | | | | | | | |

Примечания. 1. В графе "Координата замера" указывается:

для колонн и других вертикальных элементов - отметка измерения или номер замера при указании на рис. "Эпюра деформаций" интервала между точками измерения и номера замера;

для горизонтальных элементов - расстояние от какого-либо конца балки (показать на рис.) или номер замера при указании на рис. "Эпюра деформаций" интервала между точками измерения и номера замера.

2. Замеры производить с интервалом:

для горизонтальных элементов 700 - 1000 мм;

для вертикальных - 500 - 800 мм.

3. Величину деформации указывать с точностью до 1 мм.

4. Для горизонтальных элементов, имеющих винтообразность, деформация указывается для каждой кромки полки (А и Б) или по одной стороне балки для верхней и нижней полок отдельно.

5. Формуляр деформаций подписывается лицом, проводившим измерения, с указанием должности и номера удостоверения, заверяется подписью и печатью руководителя организации-исполнителя.

Приложение 3

Перечень

документов, передаваемых в специализированную (головную) организацию АООТ НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова*

1. Сопроводительное письмо с указанием наименования организации, проводившей техническое освидетельствование; наименования организации - владельца котла; типа котла; завода-изготовителя и заводского номера котла; станционного номера котла; года выпуска и года ввода котла в эксплуатацию.
2. Техническая документация на поврежденные металлоконструкции:

при повреждении одного элемента - общий вид (или конструктивная схема) стены каркаса, содержащий поврежденный элемент, с указанием вида сечений и размеров основных несущих и расчетных элементов;

при повреждении двух и более элементов - общий вид (или конструктивная схема) каркаса с указанием вида сечений и размеров основных несущих и расчетных элементов;

то же для потолочного перекрытия и поясов жесткости;
3. Ведомость повреждений (по форме приложения 1).
4. Формуляр деформаций (по форме приложения 2).

* АООТ НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова (Акционерное общество открытого типа Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова).

Адрес и телефоны: 193167, С-Петербург, уд. Атаманская, д. 3/6;

телетайп: 821-490 ЦИННИЯ;

факс: (812) 277-43-00;

тел. (812) 277-26-28.

Телефоны для справок:

(812) 277-29-35; (812) 277-92-49.

Приложение 4

Перечень нормативно-технической документации по техническому освидетельствованию и диагностированию

1. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Утв. Госгортехнадзором России 28.05.93.
2. Правила аттестации сварщиков. Утв. Госгортехнадзором России 16.03.93.
3. Правила аттестации специалистов неразрушающего контроля. Утв. Госгортехнадзором России 18.08.92.

4. ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. Утв. Государственным комитетом СССР по управлению качеством продукции и стандартам 06.06.91.
5. ГОСТ 9.908-85. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости. Утв. Государственным комитетом СССР по стандартам 31.10.85.
6. ОСТ 108.030.30-79. Котлы стационарные. Стальные конструкции. Общие [технические условия](#). Утв. Министерством энергетического машиностроения 30.10.79.
7. РТМ 108.031.09-83. Каркасы стальные паровых стационарных котлов. Нормы расчета. Утв. Министерством энергетического машиностроения 18.02.83.
8. РД 24.031.15-88. Методические указания. Проектирование стальных конструкций стационарных котлов. Утв. Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения 27.12.88.
9. СНиП 2.01.07-85. [Нагрузки и воздействия](#). Утв. Госстроем СССР 29.08.85.
10. ОСТ 108.031.107-78. Котлы паровые стационарные. [Стальные конструкции](#). Нормы нагрузок на каркас. Утв. Министерством энергетического машиностроения 10.11.78.
11. ТУ 34-38-20188-94. Каркасы, лестницы и площадки стационарных котлов. Общие технические условия на капитальный ремонт.
12. РД 34.17.435-95. Методические указания о техническом диагностировании котлов с рабочим давлением до 0,4 МПа. Утверждены РАО "ЕЭС России" 15.03.95.

СОДЕРЖАНИЕ

| |
|------------------------|
| 1. Общие положения . 1 |
|------------------------|



2. Требования к организации работ, исполнителям, средствам и объекту технического освидетельствования . 2

3. Алгоритм оценки технического состояния . 3

4. Ознакомление с технической документацией, анализ конструктивных особенностей металлоконструкций котла и условий эксплуатации . 4

5. Наружный осмотр, измерения и контроль . 4

6. Оценка технического состояния металлоконструкций котлов . 6

7. Рекомендации по оформлению результатов технического освидетельствования металлоконструкций котлов . 7

Приложение 1 Ведомость повреждений каркаса котла (указывается тип котла, место установки, стационарный номер) 8

Приложение 2 Формуляр деформаций каркаса котла (указывается тип котла, место установки, стационарный номер) 8

Приложение 3 Перечень документов, передаваемых в специализированную (головную) организацию АООТ НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова . 9

Приложение 4 Перечень нормативно-технической документации по техническому освидетельствованию и диагностированию .. 10